

INSTRUKCJA MONTAŻU KURTYN PASKOWYCH GRZEBIENIOWYCH




Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić kompletność dostarczonych elementów!




Rys. 1 Narzędzia potrzebne do montażu


Montaż kurtyn paskowych grzebieniowych

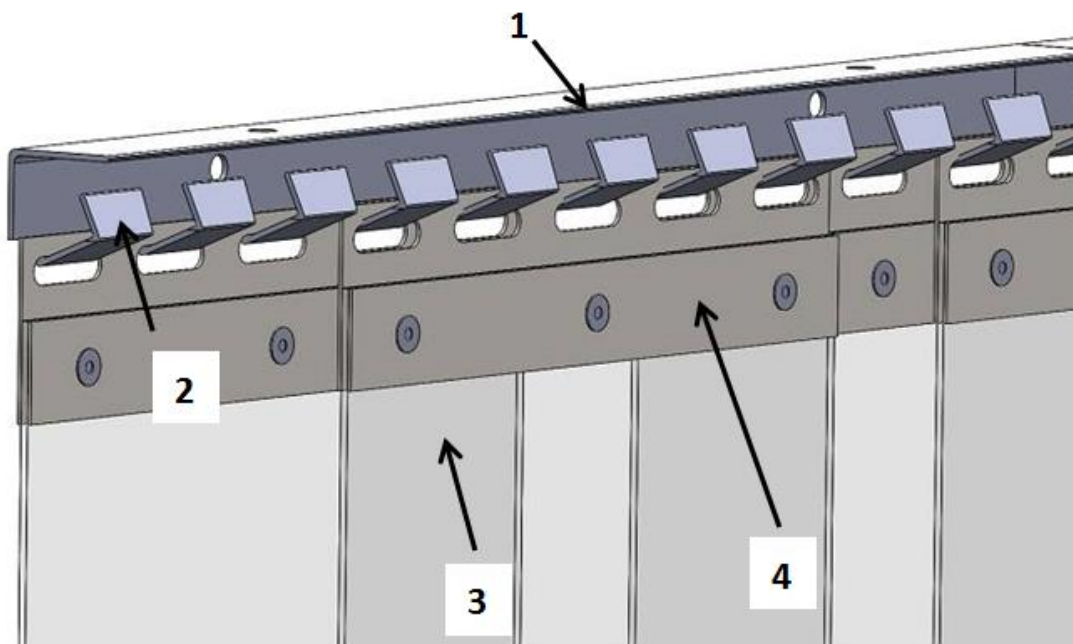

Rys. 2 Elementy kurtyn paskowych grzebieniowych ZWG

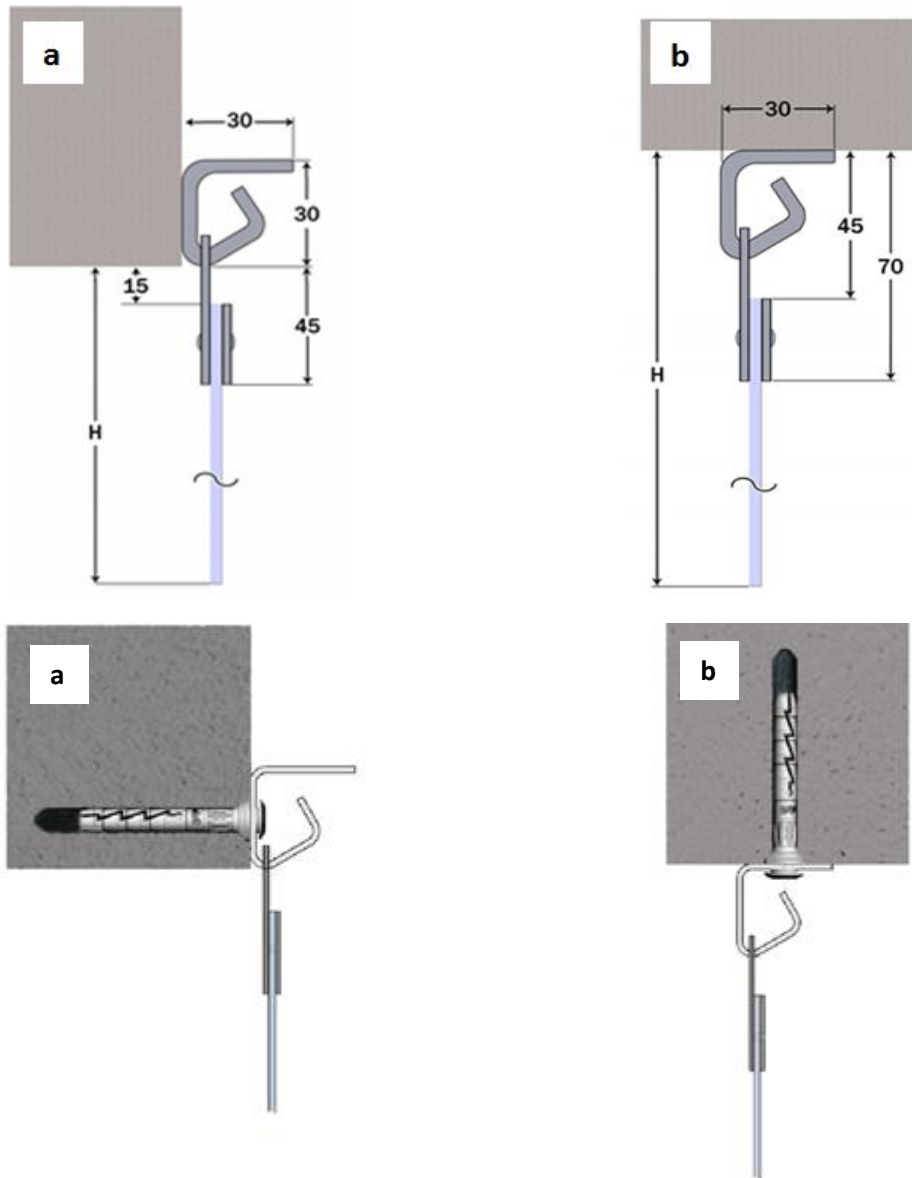

Rys. 3 Rodzaje mocowań kurtyń paskowych grzebieniowych ZWG: a – do nadproża; b – pod nadprożem

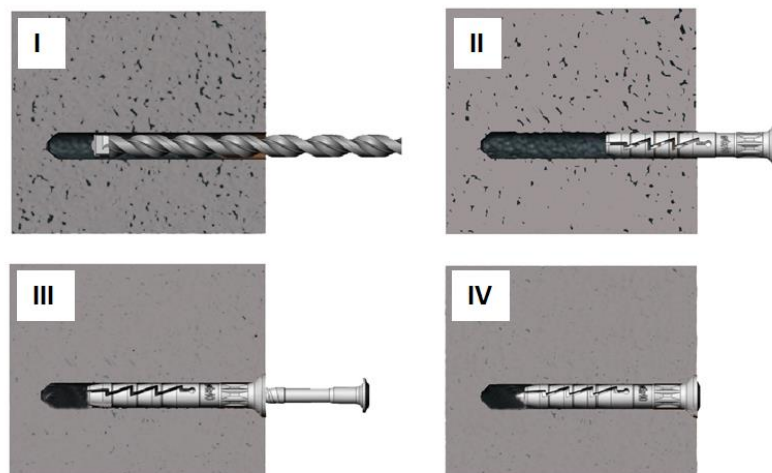

Rys. 4 Kolejność wykonywania otworów pod elementy mocujące kurtynę paskową do nadproża


1. Pasy folii po rozwinięciu są od razu gotowe do montażu. Dostarczane są już z zanitowanymi płytkami mocującymi (**Rys. 2 pkt. 4**).
2. Wieszak (**Rys. 2 pkt. 1**) zamocować do nadproża w zależności od wybranego sposobu mocowania (**Rys. 3 pkt. a i b**). Do montażu najlepiej używać kołków rozporowych, kołków szybkiego montażu lub kotew chemicznych – w zależności od rodzaju podłoża.
3. Pojedyncze płyty folii (**Rys. 2 pkt. 3**) nakładać na zęby wieszaka (**Rys. 2 pkt. 2**) w zależności od typu zakładu zawartego w dokumencie dołączonym do zamówienia. Sposób nakładania folii pokazano na **Rys. 5**.
4. Sprawdzić długość folii przy podłożu – pas powinien być na równi z posadzką. Jeżeli pas folii okaże się za długi, należy go dociąć.
5. Po poprawnym zamocowaniu folii powinna ona w całości zamykać otwór.



Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne mocowanie wieszaków do nadproża. Każde, nawet milimetrowe niedokładności mogą skutkować dużymi odchyleniami pasów od pionu.



Pas folii po zamontowaniu musi równać się z podłogą. Nie może być ani za krótki, ani zbyt długi. Zbyt długi pas grozi zerwaniem go po najechaniu wózka widowego, natomiast zbyt krótkie pasy nie zapewniają odpowiedniej izolacyjności odgradzanego obszaru.

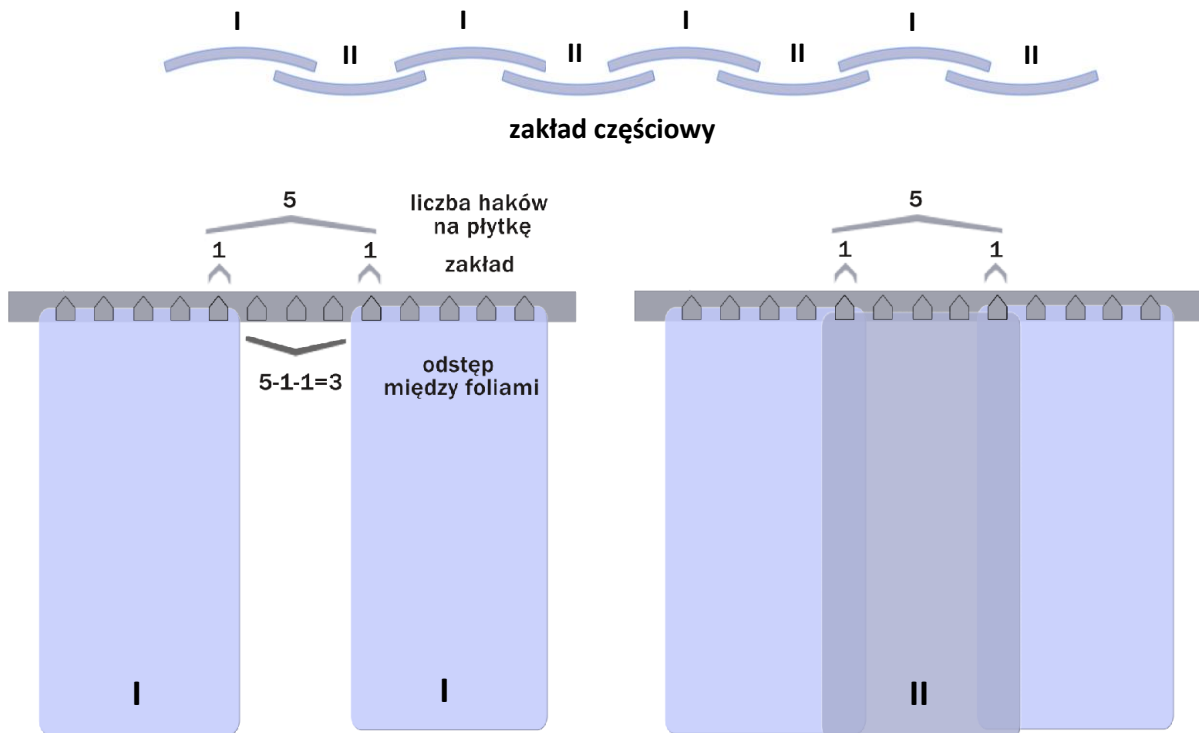

Rys. 5 Kolejność nakładania folii na wieszak

Przykład: Na **Rys. 5** przedstawiono montaż folii z zakładem typu 2/5. Oznacza to, że na 5 wieszaków przypadają 2 wieszaki zakładu (po 1 na stronę). W takim wypadku należy zachować odległość 3 haków między kolejnymi foliami. Po nałożeniu pierwszej warstwy folii (**Rys. 5, pkt. I**) z zachowaniem między nimi odpowiednich odległości, można przystąpić do nakładania drugiej warstwy (**Rys. 5, pkt. II**). Prawidłowo zamocowane folie utworzą zakład częściowy, przedstawiony powyżej.