

INSTRUKCJA MONTAŻU KURTYN PASKOWYCH GRZEBIENIOWYCH TYPU QUICK MOUNT




Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić kompletność dostarczonych elementów!




Rys. 1 Narzędzia potrzebne do montażu


Montaż kurtyn paskowych grzebieniowych typu Quick Mount

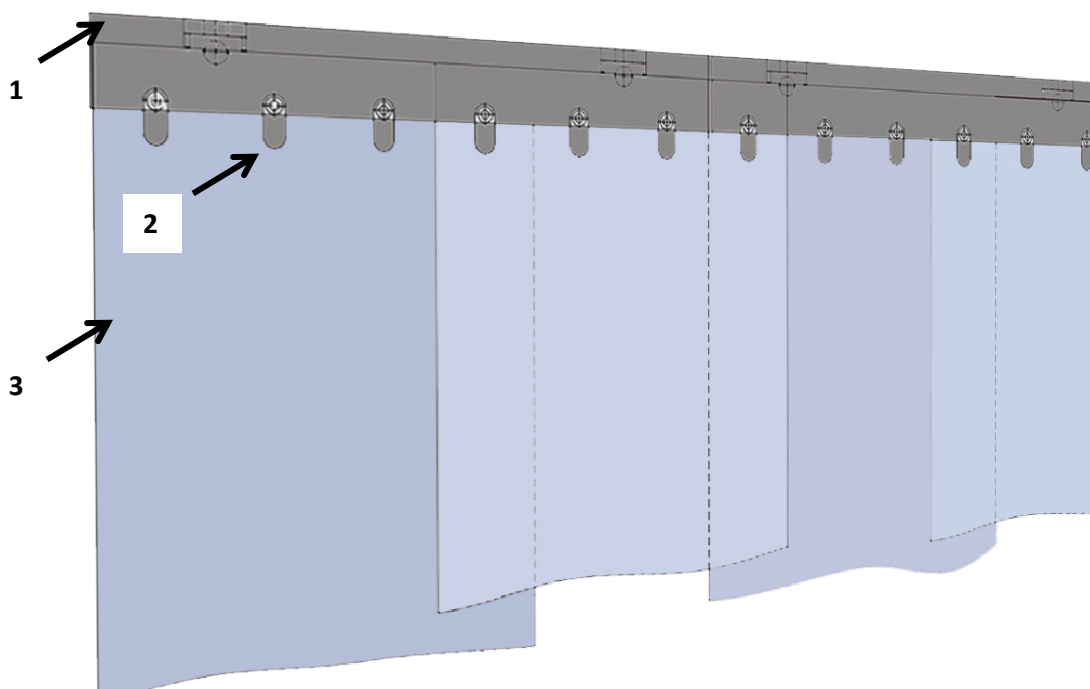

Rys. 2 Elementy kurtyn paskowych grzebieniowych Quick Mount

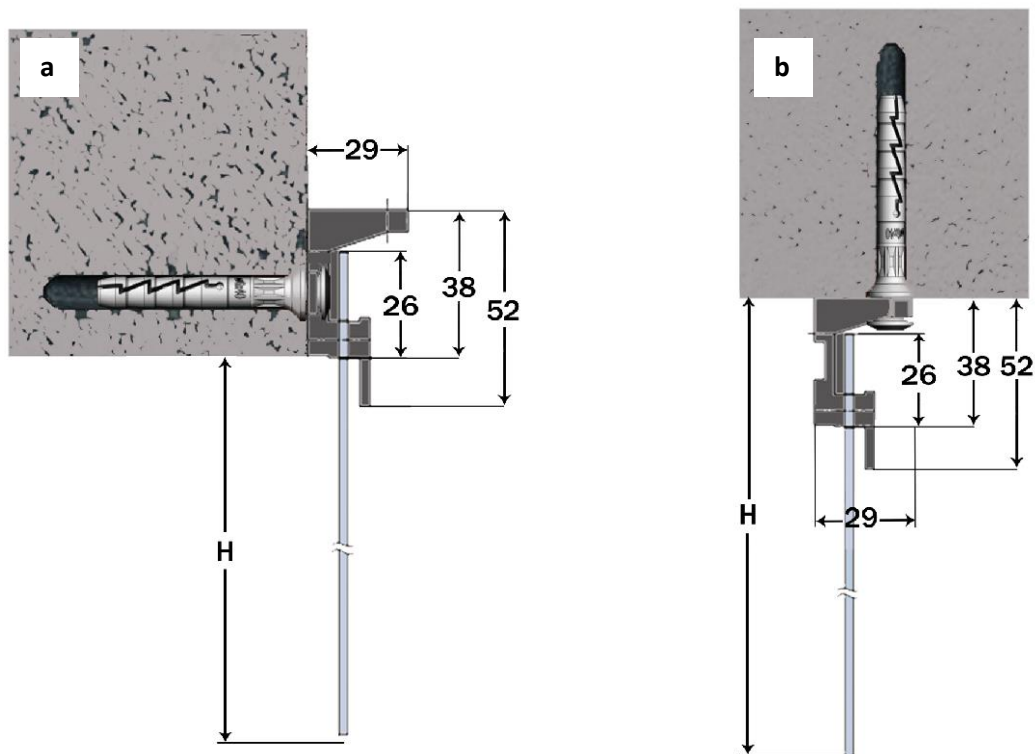

Rys. 3 Rodzaje mocowań kurtyn paskowych grzebieniowych typu Quick Mount: a – do nadproża; b – pod nadprożem

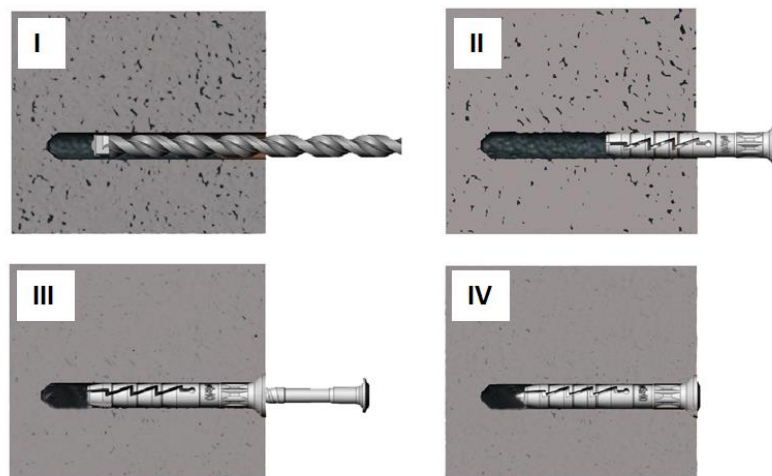

Rys. 4 Kolejność wykonywania otworów pod elementy mocujące kurtynę paskową do nadproża

1. Połączyć ze sobą elementy wieszaka (**Rys. 2 pkt. 1**).
2. Wieszak (**Rys. 2 pkt. 1**) zamocować do nadproża w zależności od wybranego sposobu mocowania (**Rys. 3 pkt. a i b**). Do montażu najlepiej używać kołków rozporowych, kołków szybkiego montażu lub kotew chemicznych – w zależności od rodzaju podłoża.
3. Wykonać otwory w każdym z pasów za pomocą wybijaka i młotka, w zależności od szerokości folii. Należy zachować wymiary przedstawione na **Rys. 5**.
4. Pojedyncze płyty folii (**Rys. 2 pkt. 3**) nakładać na zęby wieszaka (**Rys. 2 pkt. 2**) w zależności od typu zakładu. Kolejność nakładania folii pokazano na **Rys. 6**.


5. Sprawdzić długość folii przy podłodze – pas powinien być na równi z posadzką. Jeżeli pas folii okaże się za długi, należy go dociąć.
6. Po poprawnym zamocowaniu folii powinna ona w całości zamykać otwór.




Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne mocowanie wieszaków do nadproża. Każde, nawet milimetrowe niedokładności mogą skutkować dużymi odchyleniami pasów od pionu.



Pas folii po zamontowaniu musi równać się z podłogą. Nie może być ani za krótki, ani zbyt długi. Zbyt długi pas grozi zerwaniem go po najechaniu wózka widłowego, natomiast zbyt krótkie pasy nie zapewniają odpowiedniej izolacyjności odgradzanego obszaru.

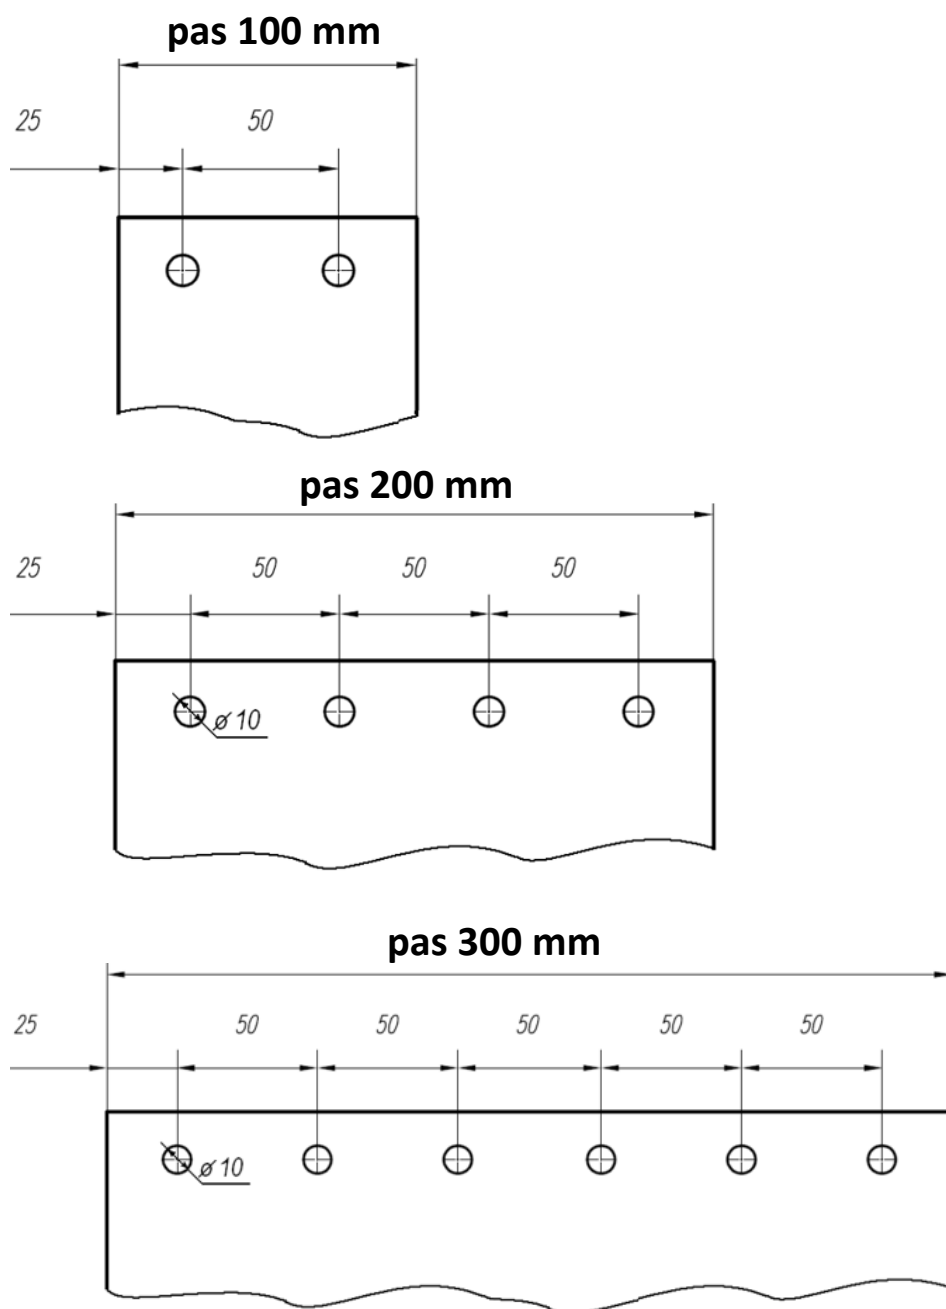

Rys. 5 Otworowanie pasów folii

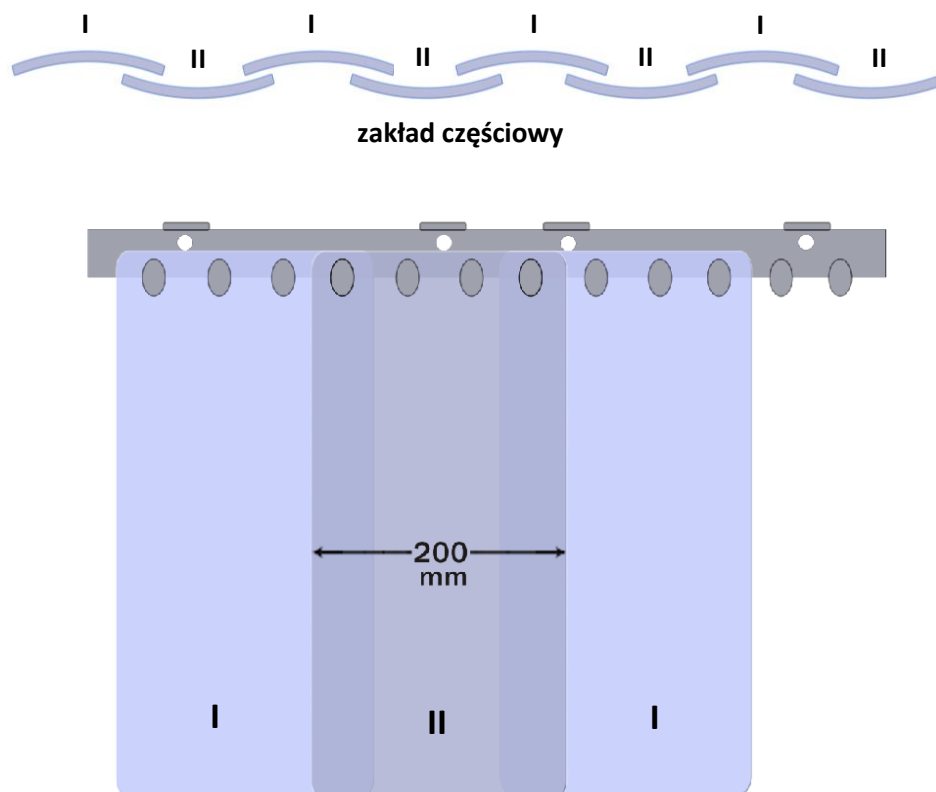

Rys. 6 Kolejność nakładania folii na wieszak

Przykład: Na **Rys. 6** przedstawiono montaż folii o szerokości 200 mm. Po prawidłowym wykonaniu otworów montażowych w pasach folii, należy kolejno nakładać pasy, zachowując odstęp haków w zależności od pożądanego zakładu. Na powyższym rysunku na 4 wieszaki przypadają 2 wieszaki zakładu (po 1 na stronę). W takim wypadku należy zachować odległość 2 haków między kolejnymi foliami. Po nałożeniu pierwszej warstwy folii (**Rys. 6, pkt. I**) z zachowaniem między nimi odpowiednich odległości, można przystąpić do nakładania drugiej warstwy (**Rys. 6, pkt. II**) Prawidłowo zamocowane folie utworzą zakład częściowy, przedstawiony powyżej.